CZOPY TRANSPORTOWE Z ZABEZPIECZENIEM LINY

LIFTING BRACKETS WITH ROPE SAFETY STOP



Material / Material

C45E 700÷800 N/mm²

Jak zamówić / How to orde


Symbol:


CTB.050

Uwaga / A


Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłocznika musi być obsługiwana przez 2 czopy transportowe. Brak śrub w zestawie, zamów osobno, śruby str. J144 For safęty reszon, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins. No screws included, order separately - poge J144




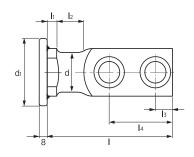

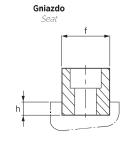

Symbol	Symbol GSB	d	d1	Max obciążenie <i>Max load</i> (kg)	Max waga tłocznika <i>Max die weight</i> (kg)	1	ΙΊ	12	13	14	f +1 +0,5	h	Śruby Screws DIN 912 8.8
CTB.016	C101-05-020-080	16	60	320	640	80	6	20	10	44	20	6	M8x30
CTB.020	C101-05-025-090	20	70	630	1260	90	8	25	10	47	25	8	M10x35
CTB.025	C101-05-035-100	25	70	1250	2500	100	8	30	12	50	35	10	M12x40
CTB.032	C101-05-040-120	32	110	2000	4000	120	10	32	16	62	40	10	M16x55
CTB.040	C101-05-050-140	40	110	3200	6400	140	10	40	18	72	50	12	M20x70
CTB.050	C101-05-060-160	50	150	5000	10000	160	12	45	22	81	60	14	M24x70

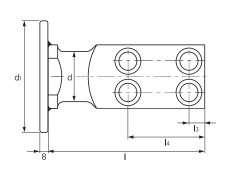

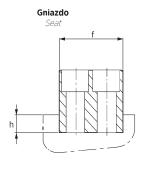

Symbol	Symbol GSB	d	d1	Max obciążenie <i>Max load</i> (kg)	Max waga tłocznika <i>Max die weight</i> (kg)	ı	l1	12	13	14	f +1 +0,5	h	Śruby Screws DIN 912 8.8
CTB.063	C101-05-080-200	63	150	8000	16000	200	12	50	20	98	80	16	M20x100
CTB.080	C101-05-100-250	80	150	12500	25000	250	15	65	25	125	100	18	M24x110
CTB.100	C101-05-120-300	100	150	20000	40000	300	15	80	30	155	120	20	M30x130